

LUXOR**Service meddelande****SKANTIC**

Nr

Datum 1975-02-21

Kassetbandspelare 3833

För att undvika självsvängning bytes kond. C1011H och C1011V från 82 pF till 180 pF¹⁾. Dessutom tillkommer en kond. på 330 pF²⁾ från kontakt K2 till K3.

För att undvika höga monteringskostnader är det tillåtet att på de redan monterade kretskorten tillsätta kondensatorer 82 pF³⁾ på foliesidan, parallellt med de redan befintliga.

1) art.nr 62 21369-01

2) art.nr 62 30007-01

3) art.nr 62 21248-01

LUXOR

Servicemeddelande

SKANTIC

Nr

Datum 1975-05-16

Maxim 3021 serviceblad R2D-1

Vid avbrott i Q210, BC141 skall denna ersättas med BC441, art.nr 63 10018-01.

Samtidigt monteras ett motstånd 1,5 k, 1/4 watt, art.nr 61 29259-01, parallellt med el.kond. C238.

Ändringen är införd i produktionen.

LUXOR

Service meddelande

SKANTIC

Nr 334

Datum 1975-10-10

Produktionsändring i Luxor 11091411 Duett och Skantic 11091412 Kurir

För eliminering av motorstörningar har tillkommit en kondensator 10 nF, art.nr 62 21342-01. Kondensatorn inlödes på motorreglerplattan (parallellt över motorn).

Ändringen är införd i produktionen.

LUXOR**Service meddelande****SKANTIC**

Nr

Datum 1975-05-23

Stereoförstärkare Dirigent 1000 (2 x 5 W)

Den alternativt använda IEK CA 1310 (stereodekoder) fordrar något högre drivspänning än MC 1310P. Därför har zenerdiod D204, som ligger parallellt med el.kond. C233, ändrats från BZX83 C9V1 till BZX83 C12, art.nr 63 40034-01.

Samtidigt har motståndet R213 ändrats från 220 ohm till 120 ohm. Detta har art.nr 61 29697-01. Ändringen är införd i produktionen men måste göras i de felfall då MC 1310P ersättes med CA 1310.